

Zehntscheune

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/143555546511/>

ID: 143555546511 Datum: 19.08.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Lindenstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	72505
Stadt-Teilort:	Krauchenwies
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Krauchenwies
Wohnplatz:	Hausen am Andelsbach
Wohnplatzschlüssel:	8437065006
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9876° nördliche Breite, 9,2654° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes




Fotos

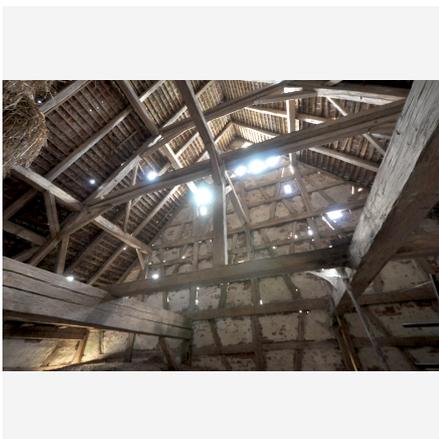

Bildbeschreibung:
Innenraum nach Nordwesten

Abbildungsnachweis:
strebewerk.Architekten GmbH



Bildbeschreibung:
Innenraum Blockbohlenwand

Abbildungsnachweis:
strebewerk.Architekten GmbH



Bildbeschreibung:
Ansicht Südost



Abbildungsnachweis:
strebewerk.Architekten GmbH

Bildbeschreibung:
Ansicht Nordost



Abbildungsnachweis:
strebewerk.Architekten GmbH

Bildbeschreibung:
Ansicht Ost



Abbildungsnachweis:
strebewerk.Architekten GmbH

 **Objektbeziehungen**— *keine* **Umbauzuordnung**— *keine* **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die dendrochronologische Datierung lässt eine Bauzeit zwischen 1707 bis 1715 mit Ein-/Umbau um 1840 zu. (d)

1. Bauphase: (1707 - 1715) Die dendrochronologische Datierung lässt eine Bauzeit zwischen 1707 bis 1715 zu. (d)

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

2. Bauphase: (1840) Ein- oder Umbau. (d)

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

 **Besitzer:in**— *keine Angaben* **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung, Bauaufnahme und fotografische Dokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Die Zehntscheune befindet sich unmittelbar nördlich der Kirche von Hausen a. Andelsbach, einem Ortsteil der Gemeinde Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen). Kirche und Zehntscheune markieren den südöstlichen Ortsrand des Dorfes. Die Scheune steht traufständig zur Lindenstraße. Ihr First verläuft annähernd in Nord-Süd-Richtung. Umgeben ist das Dorf von einer weitläufigen Blockstreifenflur.

Lagedetail: — *keine Angaben*

Bauwerkstyp: — *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Die zweigeschossige Fachwerkscheune auf gedrunen rechteckigem Grundriss wird von einem steilen Satteldach überfangen. Als Dachdeckung wurden Biberschwanzziegel verwendet.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Das Fachwerkgefüge ruht auf einem Natursteinmauerwerksockel und besteht aus einer Schwelle, bis zur Traufe durchlaufenden Ständern

mit weiten Abständen, vier Riegeln auf der Ost- und drei Riegeln auf der Westseite. Feldstreben zwischen Schwelle und Riegel (2 Gefache hoch) bzw. zwischen Riegel und Rähm (2 Gefache hoch) komplettieren das Gefüge. Die Streben sind auf den Traufseiten jeweils paarweise angeordnet, sodass sich ein regelhaftes Erscheinungsbild, das entfernt an ein Andreaskreuz erinnert, ergibt. Bemerkenswert sind die eselsrücken-förmige Zier des dritten Riegels und die als Wulstprofil ausgeführte Verjüngung der Ständer am Übergang zwischen oberer und unterer Ebene auf der straßenzugewandten Traufseite. Das Traufbrett weist eine Profilierung auf.

Die Giebelseiten sind symmetrisch ausgebildet. Neben den senkrechten Ständern dominiert hier eine Vielzahl unterschiedlicher Streben das Bild. Die Dachränder am Ortgang sind ohne Ortgangbretter schmal ausgeführt.

Die Binnengliederung lässt sich anhand des Fachwerkgefüges bereits von außen gut ablesen: eine Mitteltenne mit großem Scheunentor auf der Ostseite reicht durch das gesamte Bauwerk, beidseits lagern sich zweigeschossige Bereiche als Barn, Stall und Remise an. Bundständer mit Unterzügen und Dachbalken stellen das Tragwerk im Inneren dar. Die nördliche Tennenwand ist als halbhohe Blockbohlenwand konstruiert. Das Dachwerk besteht aus einem doppelten liegenden Stuhl. Je drei Leergespärre liegen zwischen den Stuhlgespärren.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

An den fachwerksichtigen Wänden ist vielfach der Gefacheputz abgegangen, sodass sich die Ausfachung aus Backstein zeigt. In der ursprünglichen Gestaltung kontrastierten die verputzten und weiß gestrichenen Felder mit den dunklen Holzbalken. Auf der Straßenseite findet sich ein hausroter Anstrich auf den Balken, auf der Südseite ein dunkelbrauner. Ost- und Nordseite sind bis auf das Holz rückgewittert, sodass sich die Balken grau präsentieren.

Bestand/Ausstattung:

☐ *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Verwendete Materialien
 - Holz
 - Stein
- Steinbau Mauerwerk
 - Backstein

Konstruktion/Material:

☐ *keine Angaben*