

## Obertor


<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/167882691114/>

ID: 167882691114 Datum: 05.10.2015 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Marktstraße
<b>Hausnummer:</b>	44
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes

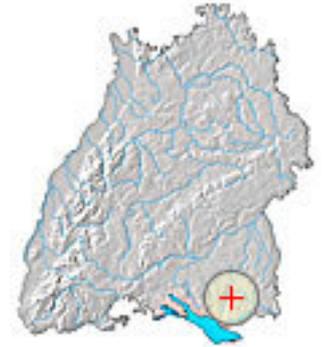

### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Nordwestansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Christin Aghegian-Rampf

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Älteste Hölzer über der Durchfahrt datiert auf etwa 1432 (d). Abzimmerung des Dachwerkes und Erneuerung des Turmgebälks um 1486 (d).

**1. Bauphase:** Älteste Hölzer über der Durchfahrt (d)  
(1431 - 1432)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**2. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerkes und Erneuerung des Turmgebälks (d)  
(1485 - 1486)

**Betroffene Gebäudeteile:**

-  Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Turm

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:**

Bei dem original erhaltenen Dachwerk handelt es sich um eine liegende Stuhlkonstruktion mit aufgesetztem Restfirstständer auf den Binderkehlbalken.

Für den Unterbau standen Aufmaße aus der Oberamtsbeschreibung zu Verfügung. Ein Vergleich der Aufmaße mit dem vorhandenen Bestand ergab wesentliche Unterschiede.

Das Gebälk über dem 4. OG (n. OABeschr.) ist nicht mehr vorhanden.

Entgegen der vorliegenden Bauaufnahme (OABesch.) verläuft das Gebälk über dem 3. OG parallel zum First. Es ist nicht über das gesamte Turminnenmaß von ca. 8,85 m gespannt. Abgetrennt von einem modernen Treppenhaus überspannt es lediglich eine Weite von ca. 5,90 m. Das bergseitige Auflager bildet eine vor die Treppenhauswand freigespannte Binderkonstruktion. Verlegt sind insgesamt 9 Deckenbalken. Davon weisen 5 Balken an ihrer Unterseite das Zeichen X auf. All diese Balken haben eine Breite von ca. 50 cm. Zusätzlich zu diesen 5 Balken besitzen drei weitere Balken diese Querschnittsbreite. Da sie zum Teil am Auflager an ihrer Unterseite abgeteilt sind, ist es möglich, dass das Zeichen X eventuell abgeteilt wurde. Sicher ist, dass die Balken nicht mehr an ihrer originalen Stelle liegen. Es ist zudem anzunehmen, dass die Balken gegenüber ihrer ursprünglichen Länge gekürzt sind.

Das ehemalige 3. OG (nach OABeschr.) ist zum heutigen Zeitpunkt auf ca. halber Höhe unterteilt. Die hier eingezogenen Deckenbalken verlaufen ebenfalls firstparallel. Ausbildung und Spannweite decken sich mit der konstruktiven Gestaltung des zuvor genannten Deckenaufbaus. Auch hier sind 9 Balken verlegt. Vier von diesen Balken weisen ebenfalls eine sehr große Breite auf. Zeichen an den Balken wurden nicht erkannt.

Das heutige Gebälk über dem 2. OG (nach OABeschr.) ist gegenüber der älteren Balkenlage etwas niedriger verlegt. Es ist quer zum First über eine lichte Weite von ca. 7,35 m gespannt. Verlegt sind 7 Balken sowie ein gestückter Balken zwischen zwei Auswechslungen im Bereich der stadtseitig angeordneten Konsole. Auch hier ist vom Grundriss ein modernes Treppenhaus abgetrennt.

Die ehemalige Holzdecke über dem 1. OG (nach OABeschr.) ist durch eine Betondecke ersetzt.

Über dem Torweg sind Eichenhölzer verlegt.