

Wohnhaus (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/173581383320/>

ID: 173581383320

Datum: 16.05.2024

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	113
Postleitzahl:	69242
Stadt-Teilort:	Mühlhausen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Mühlhausen
Wohnplatz:	Mühlhausen
Wohnplatzschlüssel:	8226054002
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:
Südostansicht des ehem. Wohnhauses

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Quelle: bildindex.de

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Quelle: bildindex.de

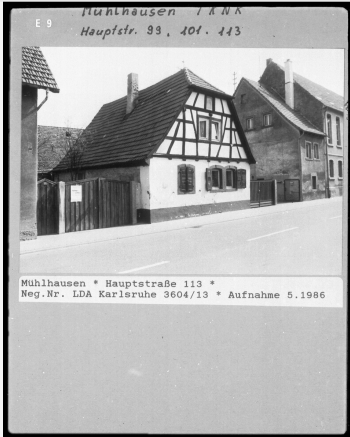

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der dendrochronologischen Untersuchung nach wurde das gesamte Haus 1754 (d) oder wenig später erbaut. Die Zwischenwände im EG wurden später größtenteils oder auch vollständig erneuert. Die bauzeitliche Grundrissgliederung blieb jedoch unverändert erhalten. Der Abbruch des Wohnhauses erfolgte nach 1994.

1. Bauphase: Erbauung des Wohnhauses (d)
(1754)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase: Abbruch nach 1994
(1994)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorisches Kurzgutachten

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das kleine Wohnhaus stand bis zu seinem Abbruch im östlichen Ortsteil des Ortskerns von Mühlhausen giebelständig auf der Nordseite der Hauptstraße. Es gehörte zu einem ehemals landwirtschaftlich geprägten Anwesen, dessen schmales Grundstück sich weit in die Tiefe erstreckte und am rückwärtigen Ende von einer Scheune abgeschlossen wurde.
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	— keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Wohnhaus besaß ein ebenerdiges Vollgeschoss von ca. 11,3 m Länge und 7,7 m Breite. Darüber folgte das recht steile Satteldach, dessen straßenseitige Spitze abgewalmt war. Das Straßenseite besaß ein weitgehend ungestörtes Erscheinungsbild des 18. Jahrhunderts. Im massiv gemauerten, verputzten EG verwiesen die werksteingerahmten Segmentbogenfenster auf die Größe und Hierarchie der beiden hinter der Fassade gelegenen Räume. Im Giebeldreieck lag auf beiden Seiten das Fachwerkgefüge frei. Zwei etwas vergrößerte Fenster befanden sich im 1. DG. An den drei übrigen Seiten war das EG glatt verputzt und besaß vor allem neue Fenster- und Türöffnungen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss des Erdgeschosses entsprach dem üblichen, dreizonigen Schema, wobei hier die straßenseitige Zone, die Stube und Kammer enthält, mit ca. 4,9 m mehr als doppelt so breit war wie die mittlere (ca. 2,4 m), in der hinter dem Flur mit der Treppe zum Dach die Küche lag. Im Obergeschoss setzte sich die dreizonige Gliederung des Erdgeschosses fort. Vom mittleren Flur und den beiden ihn flankierenden Zimmern war unter der westlichen Dachschräge ein Speicherraum abgetrennt, der auch die Treppe zum ungeteilten Spitzboden enthielt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	Der Innenausbau stammte durchweg auf dem 20. Jh., in einzelnen Teilen noch aus dem 19. Jh.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Bruchstein• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Sparrendach, l. geb. allgemein• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit einseitigem Schopfwalm
Konstruktion/Material:	Die Außenwände des EG bestanden im Süden und im Westen aus Bruchsteinmauerwerk. Die beiden anderen Wände wurden wohl im 20. Jh. neu aufgemauert, fast ausschließlich aus Backstein. So auch die drei Wände, die im Hausinneren den Flur umgaben.

Das Dach war als Sparrendach mit einer Kehlbalckenlage konstruiert, die von einem dreifach stehenden Stuhl unterstützt wurde.